




ごみステーション外観(外側)



ごみステーション外観(内側)

内側から見て右側の扉を閉めるときに異音がある為、空けてみた。

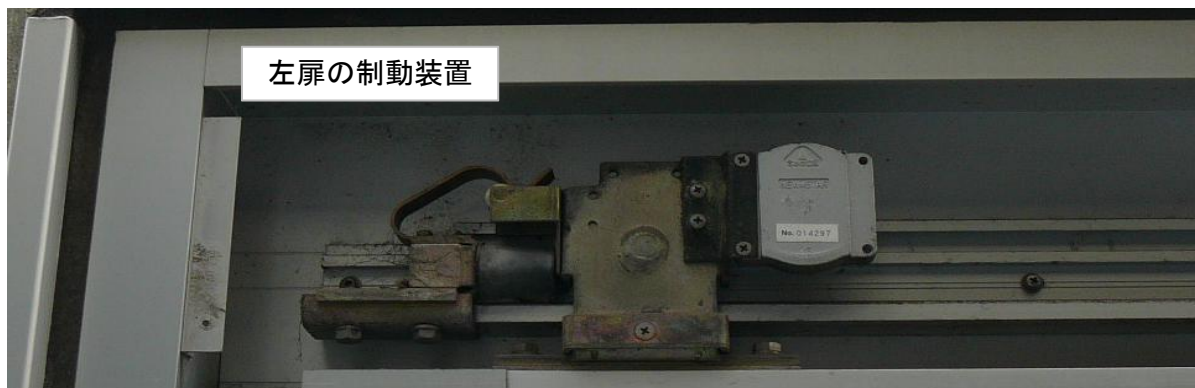

左扉の制動装置



右扉の制動装置




No. 011577



ネジが取ればずれてた。
(ネジも落ちていたので復旧)

←制動装置を外し歯車の状況を確認
歯車とレールが旨くかみ合わずに、扉が閉まる
直前(レールと歯車がかみ合うとき)に「ガ～」と
いう異音がある。(左側扉のかみ合わせは良い)

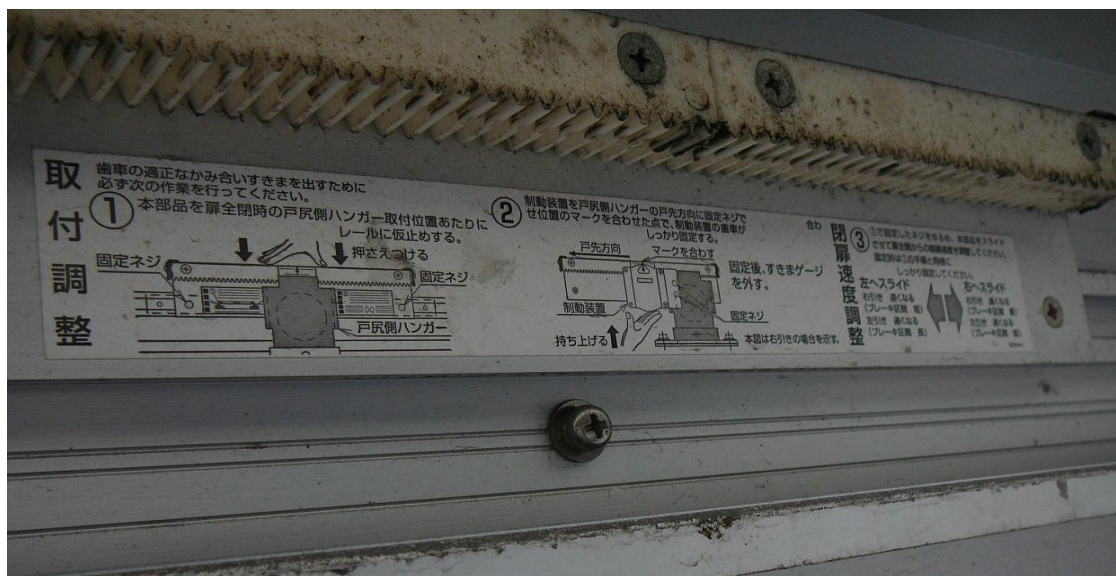

← 右側レール

3月4日(水)午後 メーカーの代理店 丸富商事から2名が現地調査に来訪



- 右側の制動装置のネジを緩め、位置調整してレールとかみ合うように調整して下さった。
- 右側の制動装置の金具が外れネジが行方不明になっていたが、止めて下さった。
- 左側の扉の上部についていたゴムのストッパーが外れていたのを取り付けて下さった。
(扉が閉まるときに金属同士が当たり衝撃が大きく、右側の金具が外れるなどの現象があった模様)




※レールの部分の部品名は「制動ラック」
標準2個だが、3個にすることを推奨された。

1年に1回程度は、交換すべき物らしい。
(DIYで交換可能)

- ◎レールは、今のところ問題ない。
 ◎レール以外の部品は、全部交換した方がよい。
 → 一部交換の場合と、全部交換の場合の見積書を提出いただく。



↑
 鍵が壊れる理由は、鍵と鍵穴の間が空きすぎているのが原因とのこと。
 本来は、もっと近い位置にくるように設置すべきものらしい。

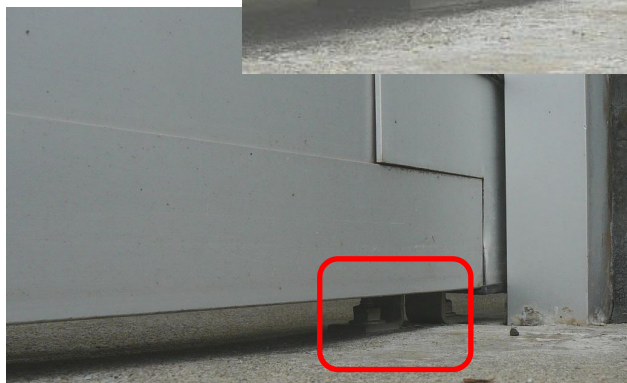

扉の下の「ガイドローラー」あり、保守が必要になる。

- ◎扉の網については、アルミの穴あき板の設置を提案され、見積書を提出いただくことになった。

引戸6型S 標準枠 引き分け(Set交換)2台 見積額

内 容	数量	単価	金額	
レール無セット	2	71,880	143,760	
ガイドローラー	2	6,430	12,860	
中央と当たり	2	2,300	4,600	
制動ラック	2	7,720	15,440	← 左右 追加分
副資材費	1	6,000	6,000	
同上交換工事	1	65,000	65,000	
交通費	1	10,000	10,000	
処分・諸経費	1	24,000	24,000	← 値引き可能
		本体価格	281,660	
		消費税	28,166	
		合計価格	309,826	