洗面所のシングルレバー式シャワーの修理実績の紹介（ご参考）

KVK製　型番:KF568　の　蛇口から　ポタッ／ポタッ　と水が漏れる現象になりました。
原因は、カートリッジの劣化によるもので、カートリッジ（型番:PZ110S)の交換で治りました。

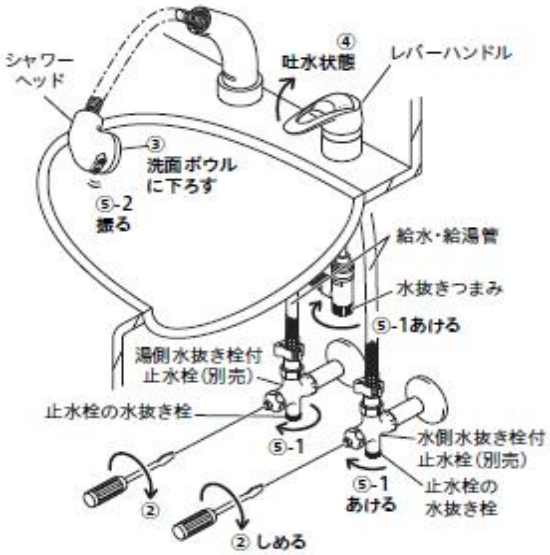

以下の手順で、専用ツールと力があれば個人でも対応可能です。

1）洗面台下の止水栓を締めて止める。
2）②キャップ③丸子ねじをはずし、 ⑱カバーを外す。
3）⑲固定ナットを専用の道具を利用し緩めて外す。
4）⑤カートリッジを交換する。

↑
モーターレンチと専用ツール(PG26)を利用して固定ナットを外す写真

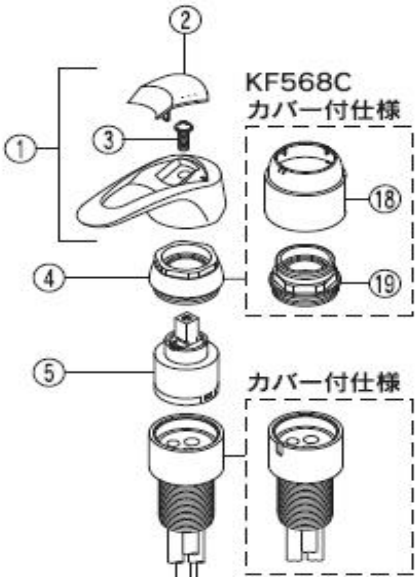

↑
外しにくかった
カバー

←交換した
カートリッジ

※カバーが固着しており、私の力では外すことができなかったことと専用ツールがなかったので、
（専用ツール「PG26」→ ）
管理会社が提携している「スマイラックス24」0800-919-5624に連絡して業者に対応してもらいました。

「スマイラックス24」は来てくれるだけで、8千円かかります。
部品代4200円と消費税で、13,176円かかりました。
（2014年12月28日）

シャワーヘッドのお手入
↓

①シャワーヘッドの根元のストレーナ1個とシャワーフェイス内のストレーナ2個を取りはずします。
②ストレーナ・シャワーフェイスをブラシで水洗いします。

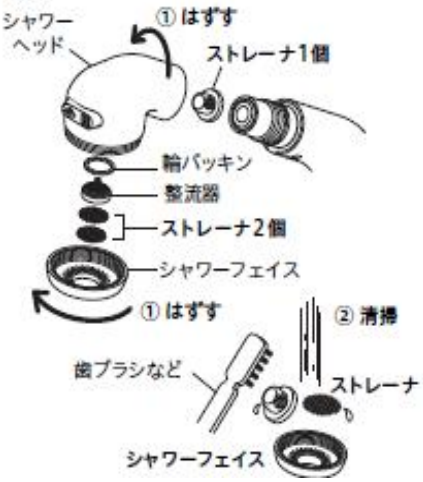

※工具を購入しました。（2019年11月20日）管理事務所で貸出します。

PG26　　648円
シングルレバーカートリッジ取外し工具→

MF230　1,470円　モーターレンチ　　→

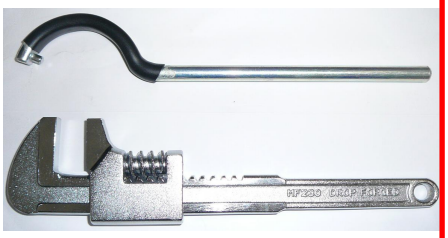

※ゲストルームのシングルレバーカートリッジの交換は、
部品「PZ110Sシングルレバーカートリッジ」代 2,608円だけで済みました。